

1



Determinar si la reparación es GO REPAIR

2



Enmascarado de la zona a trabajar y del vehículo. Preparación del Paint Trotter.

3



Lijado con P120 para preparación de superficie.  
Aplicar masilla OVERBLACK, secando con IR de onda corta en un tiempo de 7' a 9'.

4



Lijar la masilla con disco de 75 mm P120 y P220.

5



Aplicar aparejo OVERCOAT P45 express (Ø1.3-1.5)

Daremos dos manos esperando que la primera esté completamente mate. Utilizaremos el IR de onda corta en modo flash 5', y secado 10' a 80cm.

6



Lijamos con discos de 75mm comenzando con P400 y llegando a P600 o P800.

7



Aplicamos el color base agua OVERSAND

Utilizamos el IR de onda corta a 1 m. de distancia de 3' a 5'.

8



Aplicar barniz OVERWIND HS express C055 en dos manos seguidas.

Tras finalizar, aplicar disolvente de difuminado S201, y utilizar IR de onda corta en flash 5' y 7' de secado a 120 cm.